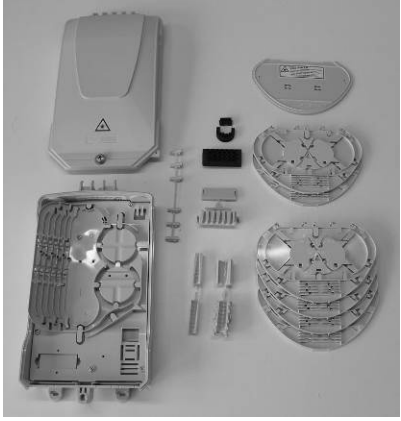


Montageanleitung HAK-o 2/6  
 Instruction de montage HAK-o 2/6

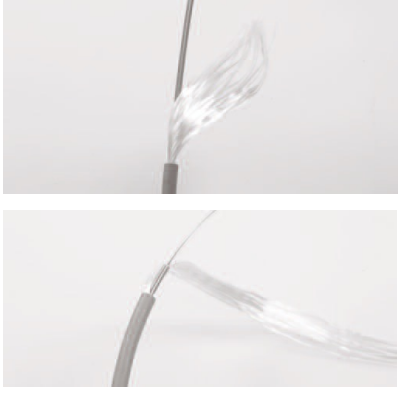
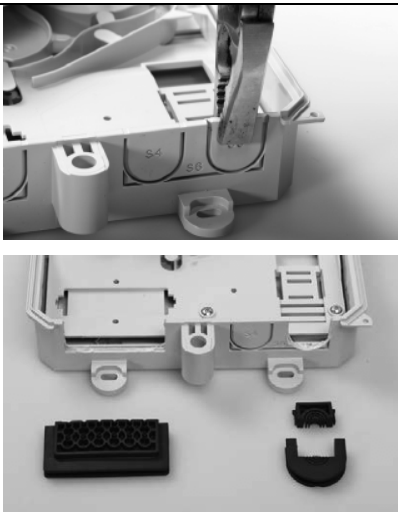

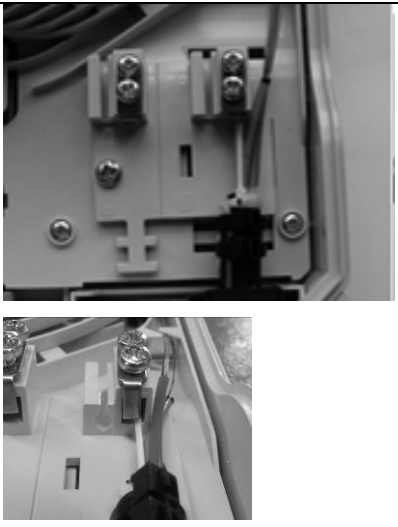
**Inhaltsverzeichnis**  
**Table des matières**


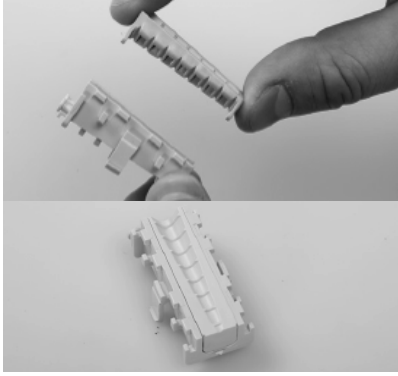

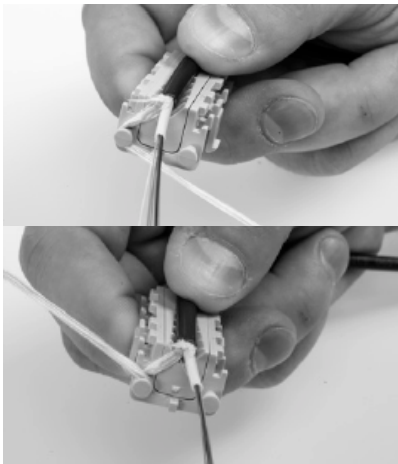
1	Setinhalt / Contenu du set .....	1
2	Installation der Zuleitung (Feeder-Kabel) / Installation du câble de raccordement .....	2
3	Installation der Inhousekabel / Installation des câbles Inhouse .....	5

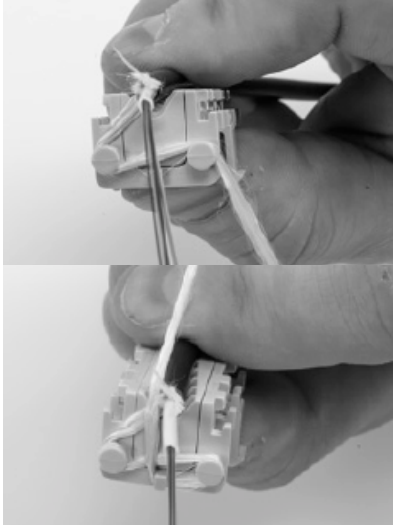
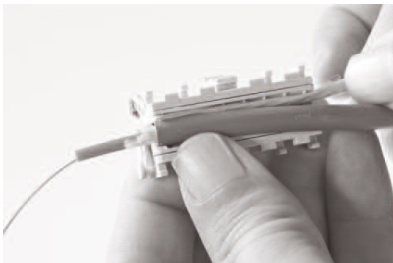
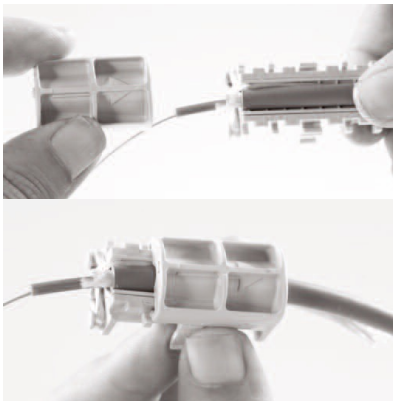

**1 Setinhalt / Contenu du set**

	<p>BUDI-2S-SP-<b>N02</b>-101-CH04-S          BUDI-2S-SP-<b>N06</b>-101-CH04-S</p> <p>Abfangung für Anschluss- und Inhouse-Kabel  <b>2x bzw. 6x</b> Spleisskassetten, SMOUV          Montageanleitung          Laserwarnschild nach BAKOM</p>	<p>BUDI-2S-SP-<b>N02</b>-101-CH04-S          BUDI-2S-SP-<b>N06</b>-101-CH04-S</p> <p>Décharge de traction pour le câble de raccordement et les câbles Inhouse  <b>2x resp. 6x</b> cassettes d'épissure, SMOUV          Instruction de montage          Etiquette d'avertissement laser selon OFCOM</p>
--	--	--

## 2 Installation der Zuleitung (Feeder-Kabel) / Installation du câble de raccordement

	<p>1. Zuleitung 1.5m abisolieren und etwa 10cm Aramidgarn für die Zugentlastung übrig lassen.</p> <p>Bündelader 2cm nach dem Aussenmantel entfernen</p>	<p>1. Dénuder le câble sur 1.5m en gardant environ sur 10cm les fils d'aramide pour la décharge de traction.</p> <p>Enlever le tube du faisceau à 2cm de la gaine du câble.</p>
	<p>2. Gummidichtung bei Kabeleingang einsetzen</p>	<p>2. Monter la gomme d'étanchéité dans l'emplacement de l'introduction du câble.</p>
<p><b>Auswahl Kabelabfangung:</b></p>		<p><b>Choix décharge de traction :</b></p>
	<p>Verwendung <b>Mini-Kabel:</b> EGFK Mini 12FS/D gelb EGFK Mini 24FS/D blau Im Set enthalten → weiter bei Punkt 3, Seite 3</p>	<p>Utilisation de <b>Mini-câbles :</b> EGFK Mini 12FS/D Jaune EGFK Mini 24FS/D bleu Compris dans le set de base → suite au point 3, page 3</p>
	<p>Verwendung <b>CT 12 Fs + 24 Fs-T Kabel:</b></p> <p>GGT Kabel (verstärkte Version) können infolge Durchmesser nicht eingeführt werden.</p> <p><b>Artikel muss bei Kuster Netcom AG separat bestellt werden:</b></p> <p><b>CZ0925-000 BUDI-2S-CTB-01</b></p> <p>Montage gemäss Bild: → weiter bei Punkt 10, Seite 5</p>	<p>Utilisation de câble <b>CT 12 Fs + 24 Fs-T</b></p> <p>Les câbles GGT (version renforcée) ne peuvent pas être introduit en raison du diamètre.</p> <p><b>L'article doit être commandé séparément chez Kuster Netcom SA</b></p> <p><b>CZ0925-000 BUDI-2S-CTB-01</b></p> <p>Assemblage selon image: → suite au 10, page 5</p>

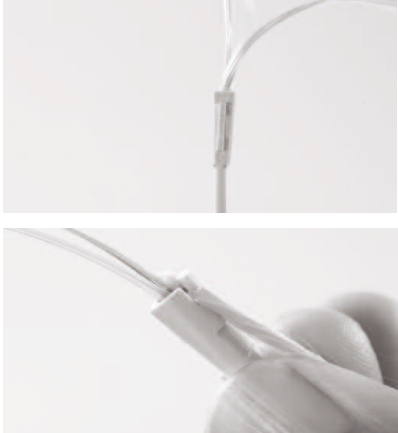
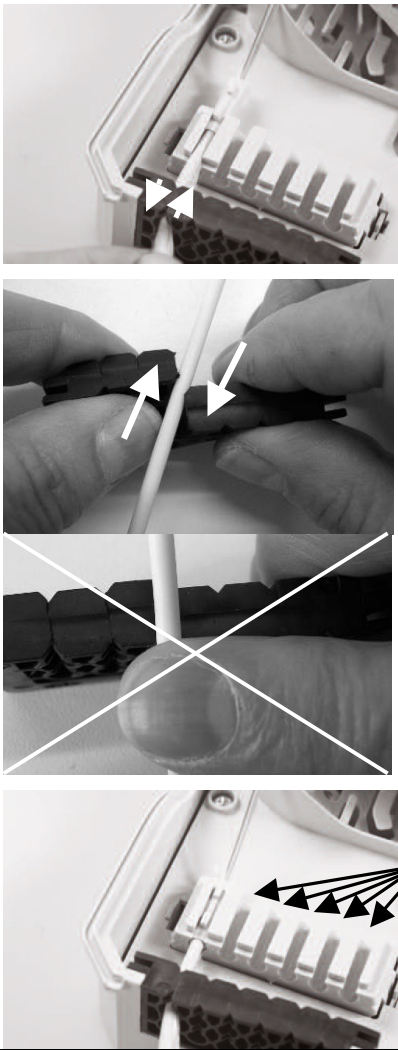



 <p>ø 7 - 9,5    ø 5,5 - 7    ø 4 - 5,5    Cover</p>	<p>3. Trennen der Einzelteile</p>	<p>3. Séparer les différents composants</p>
	<p>4. Den Einsatz in den Kabelhalter einlegen</p>	<p>4. Insérer la garniture dans le support du câble</p>
	<p>5. Zuleitung in den Halter legen</p>	<p>5. Monter le support sur le câble</p>
	<p>6. Aramidgarn gemäss den Bildern um die Noppen führen.</p>	<p>6. Enrouler les fils d'aramide selon les images</p>

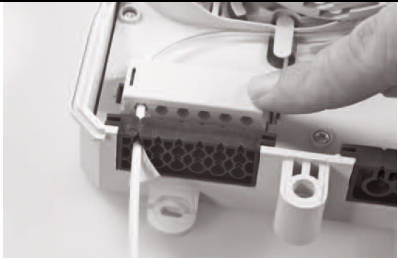

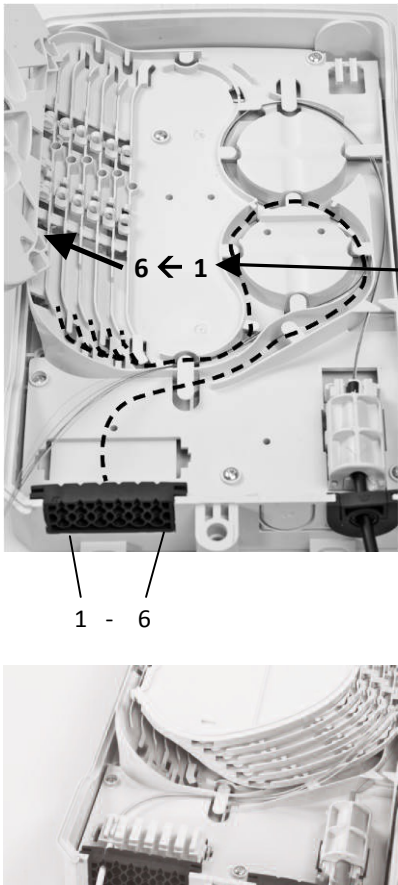
		
	<p>7. Überlänge des Aramidgarn neben das Kabel in den Halter legen</p>	<p>7. Déposer la sur-longueur de fils d'aramide dans le support, le long du câble.</p>
	<p>8. Kabelhalter mit der Abdeckung schliessen. Pfeilrichtung auf der Abdeckung beachten da der Halter konisch ist.</p> <p>Aramidgarn ca. 10mm unter dem Halter abschneiden</p>	<p>8. Fermer le support avec la partie supérieure. La flèche indique le sens d'insertion sur le support conique.</p> <p>Couper les fils d'aramide à environ 10mm sous le support</p>
	<p>9. Kabelhalter in die Box einrasten. Es stehen drei Positionen zur Verfügung.</p>	<p>9. Monter le support dans le boîtier sur l'une des 3 positions à disposition.</p>


	<p>10. Die Fasern gemäss Schema (Konnektivitätsliste) in die entsprechenden Kassetten einführen und die Kassetten mit der entsprechenden OTO-ID beschriften.</p> <p>Faserreserven ablegen</p> <p>Kassette 1 – n = von Unten nach Oben</p>	<p>10. Mettre en place les fibres dans les cassettes selon le plan d'épissure (Connection List) et étiqueter les cassettes avec l'OTO-ID correspondante.</p> <p>Enrouler les fibres en réserve</p> <p>Cassette de 1 à n = de bas en haut</p>
--	---	--

### 3 Installation der Inhousekabel / Installation des câbles Inhouse

	<p>11. Den Halter für die Zugentlastungen in der Box einrasten.</p> <p>Auf Konische Ausrichtung achten</p>	<p>11. Monter le support de décharge de traction dans le boîtier.</p> <p>Faire attention à l'orientation de la partie conique</p>
	<p>12. Gummidichtung für die Anzahl der gewünschten Inhousekabel einschneiden.</p> <p>Kabel 1 = links unten Kabel 2 bis max. 6 von links nach rechts unten</p>	<p>12. Entailler le joint en gomme pour le nombre de câbles désirés.</p> <p>Câble 1 = en bas à gauche. Câble 2 à 6 max. En bas à la suite de gauche à droite.</p>
	<p>13. Das Inhousekabel 4cm oberhalb der Gummidichtung (Gehäuseeintritt) mit Filzstift markieren, danach min. 1.5 Metern abisolieren.</p> <p>Ringsschnitt mittels Kabelzange. Einschneiden und Kabelmantel längs öffnen.</p>	<p>13. Marquer au feutre le câble à 4 cm du joint en caoutchouc (entrée dans le boîtier), puis dénuder le câble au minimum sur 1.5m</p> <p>Coupe circulaire au moyen d'une pince. Couper le câble dans le sens de la longueur.</p>

	<p>Aramidgarn ca. 6cm übrig lassen, Rest mittels spezieller Schere sauber abschneiden.</p> <p>Entlastungshülse über die Fasern bis zum Kabel schieben. Aramidgarn in den Schlitz führen.</p>	<p>Garder environ 6cm de fils d'aramide, et couper le reste proprement avec le ciseau prévu à cet effet</p> <p>Insérer la douille de décharge de traction le long des fibres jusque sur la gaine du câble. Glisser les fils d'aramide dans la fente de la douille.</p>
	<p>14. Inhousekabel mit der Entlastungshülse in die Halterung einlegen. Aramidgarn kräftig nach unten ziehen.</p> <p>Wiederholen für alle gewünschten Kabel.</p> <p>Die restlichen, leeren Zugentlastungen müssen ebenfalls bestückt werden für eine allfällige Nachbestückung.</p> 	<p>14. Insérer la douille de décharge de traction dans le support. Tirer les fils d'aramide fermement vers le bas.</p> <p>Répéter pour tous les câbles Inhouse désirés</p> <p>Le reste des pièces de décharge de traction libres doivent également être monté pour un éventuel montage ultérieur</p> 
	<p>15. Aramidgarn abschneiden und Abdeckung der Halterung schliessen</p>	<p>15. Couper la sur-longueur des fils d'aramide et fermer le support.</p>

	<p><b>Beschriftung Inhousekabel</b></p> <p>Die Kabeldrehmarkierer oder Schnapptüllen sind auf der Aussenseite 10cm nach der Gummieinführung zu positionieren.</p>	<p><b>Étiquetage des câbles Inhouse</b></p> <p>Le marquage ou les clips de désignation des câbles se fait à l'extérieur du boîtier, environ 10 cm avant l'introduction (joint en caoutchouc).</p>
	<p><b>16. Beschriftung Kassetten</b></p> <p>Alle Kassetten sind auf der rechten Seite (oben) bereits durch den Drop-Erbauer mit der OTO-ID beschriftet.</p> <p>Kassetten mit eingelegten Inhousekabel erhalten zusätzlich eine FLAT-ID</p>	<p><b>16. Etiquetage des cassettes</b></p> <p>Toutes les cassettes sont déjà marquées avec l'OTO-ID sur le côté droit (en haut) par le partenaire du Drop.</p> <p>Les cassettes contenant des câbles Inhouse reçoivent en plus une FLAT-ID</p>
	<p><b>17. Pro Inhousekabel die Fasern in die Kassetten führen.</b></p> <p>Kassette Nr. 1 = unten</p> <p>Kassette Nr. 2 bis max. 6 von unten nach oben</p> <p>Fasern gemäss Spleissplan spleissen</p>	<p><b>17. Insérer les fibres de chaque câble Inhouse dans les cassettes.</b></p> <p>Cassette n°1 = en bas</p> <p>Cassettes n° 2-6, de bas en haut</p> <p>Épisser les fibres selon le plan d'épissure</p>

	<p>18. HAK-o 2/6 schliessen</p>	<p>18. Fermer le HAK-o 2/6</p>
---	---------------------------------	--------------------------------